



STANZEN



BOHREN



HEBEN



SÄGEN



ENTGRATEN

# *Bedienungsanleitung / Operation manual / Mode d'emploi / Manual de instrucciones /*

## ALFRA ROTABEST RB 35B

- DE** Metallkernbohrmaschine
- EN** Metal Core Drilling Machine
- FR** Perceuse à socle magnétique
- ES** Taladro electromagnético

Art-Nr. 18400 / Prod.-No. 18400 / N° de produit 18400 / N° de producto 18400



## Inhaltsverzeichnis

Sicherheitshinweise	3
Bestimmungsgemäße Verwendung, Technische Daten, Verfügbares Zubehör	4
Gerätebeschreibung	5
Inbetriebnahme, Arbeiten mit Kernbohrern	6
Arbeiten mit Vollbohrern, Wartung und Inspektion	7
EG-Konformitätserklärung	8
Explosionszeichnung und Ersatzteilliste	28

**Vor Inbetriebnahme Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren!**

## Contents

Safety Instructions	9
Specified Conditions of Use, Technical Data, Available Accessories	10
Description	11
Start-up, Working with Annular Cutters	12
Working with Twist Drills, Maintenance and Inspection	13
CE Declaration of Conformity	14
Exploded Drawing and Spare Parts List	28

**Before use read and save these instructions!**

## Table des matières

Consignes de sécurité	15
Utilisation conforme à l'usage prévu, Données techniques, Accessoires disponibles	16
Description de l'appareil	17
Mise en service, Pour des travaux avec des fraises	18
Pour des travaux avec des forets hélicoïdaux, Maintenance et inspection	19
Déclaration CE de conformité	20
Vue éclatée et liste des pièces de rechange	28

**À lire avant la mise en service puis à conserver!**

## Índice

Indicaciones de seguridad	21
Uso conforme al empleo previsto, Datos técnicos, Accesorios disponibles	22
Descripción del dispositivo	23
Puesta en servicio, Trabajar con fresas huecas	24
Trabajar con brocas macizas, Limpieza y conservación	25
Declaración CE de conformidad	26
Despiece y lista de componentes	28

**¡Leer atentamente antes de la puesta en marcha y conservar!**

## Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für ein ALFRA-Produkt entschieden haben. Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der ersten Verwendung Ihres neuen Gerätes aufmerksam durch und heben Sie sie zusammen mit der beigelegten Product Control Card auf, um bei Bedarf darin nachschlagen zu können.

## Sicherheitshinweise

Beim Arbeiten mit Metallkernbohrmaschinen können unsachgemäße Handhabung und/oder schlechte Wartung die Maschine beschädigen und schwere Verletzungen verursachen. Beachten Sie daher alle folgenden Sicherheitshinweise und wenden Sie sich bei Fragen an unser Service-Team.

### Immer...



- den Magneten auf metallischen, ferromagnetischen Materialien aktivieren
- die gesamte Magnetfläche beim Arbeiten nutzen
- auf planen Oberflächen arbeiten
- die Magnetfläche reinigen und von Schmutz, Spänen sowie Schweißkörnern befreien
- die Kernbohrmaschine sanft absetzen, um eine Beschädigung der Magnethaftfläche zu vermeiden
- beim Bohren an Wänden oder Decken mit dem Sicherheitsgurt sichern
- Anschlussleitungen auf Beschädigung überprüfen
- Netzspannung passend zur Maschine wählen
- den Anweisungen der Bedienungsanleitung folgen
- neue Nutzer in den sicheren Gebrauch der Maschine einweisen
- mit Schutzbrille und Gehörschutz arbeiten
- Schutzschild verwenden, sofern im Lieferumfang enthalten
- die lokalen, landesspezifischen Richtlinien befolgen
- trocken lagern



### Niemals...



- auf runden oder gewölbten Objekten arbeiten
- auf mehreren Werkstücken übereinander bohren
- die Kernbohrmaschine verändern oder Hinweisschilder entfernen
- die Kernbohrmaschine bei Beschädigung oder bei fehlenden Teilen verwenden
- die Magnetunterseite mit starken Stößen oder Schlägen belasten oder beschädigen
- die Kernbohrmaschine ohne fachgerechte Einweisung benutzen
- benutzen, sofern diese Bedienungsanleitung nicht vollständig gelesen und verstanden wurde
- die Kernbohrmaschine zum Unterstützen, Heben oder Transportieren von Personen oder Lasten nutzen
- gleichzeitig Elektroschweißarbeiten am Werkstück der Kernbohrmaschine betreiben
- die Kernbohrmaschine bei Temperaturen über 50°C (122°F) lagern oder betreiben
- die Maschine unbeaufsichtigt hängen lassen
- mit ätzenden Stoffen in Verbindung bringen



**Personen mit einem Herzschrittmacher oder anderen medizinischen Apparaten dürfen diese Maschine nur nach vorheriger Zustimmung eines Arztes benutzen!**



**Niemals in rotierende Teile fassen! Bei laufendem Motor Hände und Finger vom Arbeitsbereich fernhalten, es besteht Verletzungsgefahr!**

## Bestimmungsgemäße Verwendung

Diese Kernbohrmaschine ist zum Bohren von Materialien mit magnetisierbarer Oberfläche mit Kernbohrern und Vollbohrern für den gewerblichen Einsatz in Industrie und Handwerk bestimmt und darf nur in wettergeschützter Umgebung verwendet werden. Die Maschine lässt sich waagrecht, senkrecht und über Kopf einsetzen.

## Technische Daten

<b>Art.-Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>18400 Rotabest RB 35B</b>	
<b>Leistungsaufnahme:</b>	1100 Watt	
<b>Lastdrehzahl:</b>	450 <sup>1</sup> -min	
<b>Werkzeugaufnahme:</b>	19 mm Weldon-Direktaufnahme	3/4" Weldon-Direktaufnahme
<b>Kühlmittelzufuhr:</b>	Integriert	
<b>Spannung: (siehe Typenschild)</b>	230 V 50/60 Hz	110 V 50/60 Hz
<b>Magnethaftkraft:</b>	9000 N	
<b>Tool-Force (auf 10 mm Stahl):</b>	2100 N	
<b>Bohr Ø max. in Stahl</b>		
- Kernbohrer:	12 - 35 mm	1/2" - 1 3/8"
- Spiralbohrer:	1 - 6 mm DIN 338 6 -13 mm DIN 1897	1/16" - 1/4" 1/4" - 1/2"
<b>Senken:</b>	Ø 10 – 40 mm	Ø 3/8" – 1 9/16"
<b>Schnitttiefe:</b>	50 mm	2"
<b>Hub:</b>	120 mm	4,72"
<b>Magnetfußgröße:</b>	70 x 185 mm	2,76" x 7,28"
<b>Gewicht:</b>	10,6 kg	23,3 lbs
<b>Geräuschemission:</b>	92 dB(A) @ 300 mm Abstand vom Motor	92 dB(A) @ 12" Abstand vom Motor
<b>Vibration am Handgriff:</b>	AC=3,5 mm/s <sup>2</sup> und VC=3,2 mm/s	


## Verfügbares Zubehör

### Art.-Nr.

- Transportkasten 17701
- Kühlmittleinrichtung 189311241
- Kühlmittel ALFRA BIO 4000 21040
- Schutzschild 189311293 + 2x 189601096
- Sicherheitsgurt 189490501
- Inbusschlüssel 2,5 mm DIN911-2,5
- Inbusschlüssel 4,0 mm DIN911-4,0
- Spänehooken 189480022


## Gerätebeschreibung

Die Magnetkernbohrmaschine kann mit einem schaltbaren Elektromagneten an ferromagnetischen Werkstücken befestigt werden. Über das Bedienfeld (E) mit den großen Schaltern können der Elektromagnet (C) und der Motor (A) ein- und ausgeschaltet werden. Eine sich selbst justierende Schwalbenschwanzführung, an der der Motor befestigt ist, kann über das Drehkreuz (F) in der Höhe verstellt werden. An der Rückseite der Maschine befindet sich das Typenschild mit der Seriennummer der Maschine.

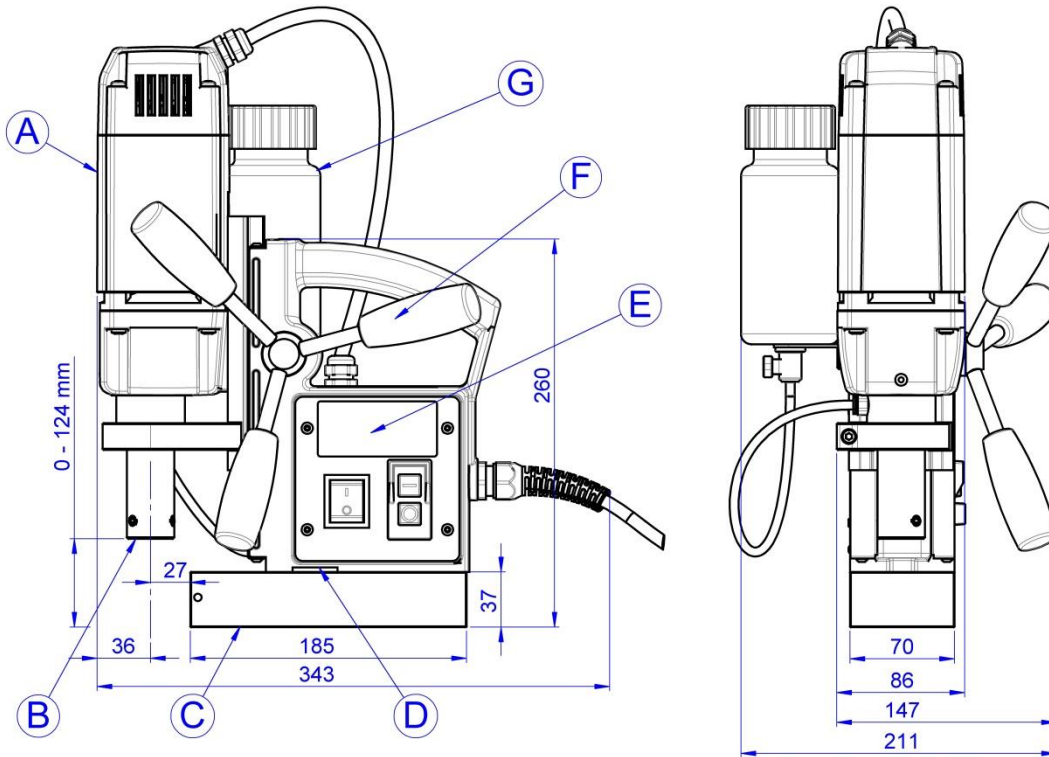

- A) Antriebsmotor
- B) Weldon-Aufnahme
- C) Magnetfuß
- D) Aussparung für Sicherheitsgurt

- E) Bedienfeld
- F) Drehkreuz
- G) Kühlmittelbehälter

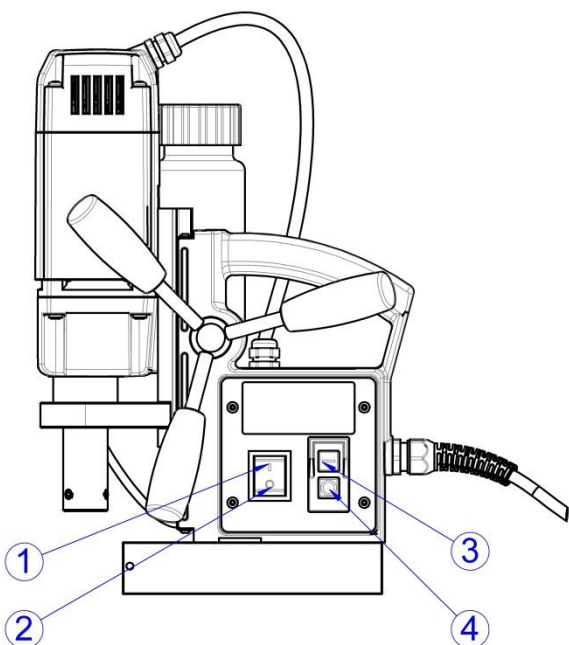

- 1 – Magnet ON
- 2 – Magnet OFF
- 3 – Motor ON
- 4 – Motor OFF

## Inbetriebnahme

Sie erhalten eine vollständig montierte Metallkernbohrmaschine sowie eine detaillierte Bedienungsanleitung. Bitte prüfen Sie bei Erhalt der Ware deren Zustand auf mögliche Transportschäden und den Lieferumfang auf Vollständigkeit. Wenden Sie sich bei Problemen bitte umgehend an den Hersteller oder Händler.




**Vor dem ersten Gebrauch unbedingt die Bedienungsanleitung lesen!**

1. Zuerst Kabel und Stecker auf Beschädigung prüfen, dann den Netzstecker einstecken.
2. Den Kernbohrer in die Werkzeugaufnahme an der Arbeitsspindel des Motors einsetzen und die feste, positionsgenaue Einspannung des Werkzeugs überprüfen.
3. Den Schalter **MAGNET ON (1)** betätigen, damit der Magnet aktiviert wird und der Halt des Bohrständers gewährleistet ist.
  - Bei Arbeiten an Wänden und Decken die Bohreinheit mit einer Sicherheitskette sichern. Bei diesen Arbeiten empfehlen wir das Kühlen durch ein Spray (Alfra BIO 4000, Art.-Nr. 21040).
4. Den Antriebsmotor durch Betätigen des Schalters **MOTOR ON (3)** einschalten.
5. Durch Drehen des Drehkreuzes den Motor und den sich drehenden Bohrer langsam zum Werkstück führen. Während des Bohrvorgangs auf ausreichend Kühlung achten.
6. Nach beendetem Bohrvorgang bewegen Sie den Motor durch Drehen des Drehkreuzes nach oben. Deaktivieren Sie den Motor mit der roten Taste **MOTOR OFF (4)** auf dem Bedienfeld.
7. Nach vollständigem Motorstillstand entfernen Sie die Späne und die restlichen Bohrabfälle.
8. Drücken Sie zum Deaktivieren des Magneten den **Magnet OFF (2)** Schalter.
9. Reinigen Sie abschließend die Magnetunterfläche von Spänen oder sonstigen haftenden Rückständen.

## Arbeiten mit Kernbohrern

- Zentrier- und Auswerferstift durch den Kernbohrerkopf schieben.
- Kernbohrer mit Weldonschaft, werden mit den Klemmschrauben (DIN 913) auf den beiden Spannflächen festgespannt.

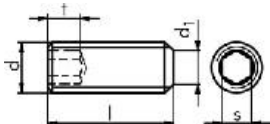

- Zuerst den Kernbohrer mit Zentrier- und Auswerferstift auf einen angekörnten Punkt oder Anriss ausrichten und aufsetzen.
- Den Kernbohrer aufsetzen und Werkstück anbohren, bis die ganze Schnittfläche als Kreisring ausgebildet ist.
- Während des Bohrvorgangs sollte der Kernbohrer ständig gekühlt werden. Optimale Kühlung ist durch unsere Kühlmiteleinrichtung mittels Innenkühlung möglich.

- Während des Bohrens den Antriebsmotor nicht abschalten. Nach dem Bohrvorgang Kernbohrer bei laufendem Motor zurückziehen.
- Nach jedem Bohren Späne und Kern entfernen.



**Späne mit Spänehooken entfernen. Nicht mit bloßer Hand anfassen. Verletzungsgefahr!**

## Arbeiten mit Vollbohrern

- Das Bohrfutter mit Weldonschaft (Art.-Nr. 18107) ist nur zum Bohren mit Spiralbohrern bis  $\varnothing$  13 mm geeignet.
- Bohrfutter mit Adapter in die Bohrspindel einsetzen.
- Spiralbohrer in Bohrfutter einsetzen und fest spannen.

## Wartung und Inspektion

Der Nutzer ist verpflichtet, die Kernbohrmaschine gemäß den Angaben in der Bedienungsanleitung und entsprechend den landesspezifischen Normen und Regeln zu warten und zu pflegen.

Warten, prüfen und reparieren dürfen nur Elektrofachkräfte nach den im jeweiligen Land gültigen Vorschriften.

Die Wartungsintervalle werden nach der empfohlenen Häufigkeit der Durchführung eingeteilt.



**Vor Pflege und Reparaturarbeiten immer zuerst den Netzstecker ziehen, sonst droht Verletzungsgefahr durch unbeabsichtigtes Einschalten der Maschine.**

### Vor jeder Benutzung...

- Kernbohrmaschine visuell auf Beschädigung prüfen
- die Werkstückoberfläche und die Magnetunterfläche reinigen
- den korrekten, festen Sitz des Kernbohrers überprüfen
- Anschlussleitungen auf Beschädigungen kontrollieren

### Wöchentlich...

- den Motorraum von außen mit trockener Druckluft ausblasen

### Monatlich...

- Markierungen und Hinweisschilder der Kernbohrmaschine auf Lesbarkeit und Beschädigung prüfen und bei Bedarf ersetzen
- alle Gleitflächen reinigen, erneut ölen und die Vorspannung des Schlittens einstellen

### Jährlich...

- Getriebeöl oder Getriebefett erneuern
- nach ca. 250 Betriebsstunden sollten die Kohlebürsten ausgetauscht werden

Warten, prüfen und reparieren dürfen nur Elektrofachkräfte nach den im jeweiligen Land gültigen Vorschriften.



**Verwenden Sie nur Original-ALFRA-Ersatzteile.  
Eine ausführliche Ersatzteilübersicht finden Sie am Ende dieser Bedienungsanleitung.**

## EG-Konformitätserklärung

Hiermit erklären wir,

Alfred Raith GmbH  
2. Industriestr. 10  
68766 Hockenheim

dass die Metallkernbohrmaschine

### **ALFRA Rotabest RB 35B**

folgenden Richtlinien entspricht:

Maschinenrichtlinie: 2006/42/EG  
Niederspannungsrichtlinie: 2006/95/EG  
Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV): 2004/108/EG  
RoHS-Richtlinie: 2011/65/EU

Folgende Normen oder normative Dokumente wurden angewandt:

Maschinenrichtlinie:  
EN 12348:2000+A1:2009  
EN 61029-1:2009

Niederspannungsrichtlinie:  
EN 60204-1:2006+A1:2009  
EN 60034-1:2010  
EN 60034-5:2001+A1:2007

EMV- Richtlinie:  
EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011  
EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008  
EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009  
EN 61000-3-3:2008

RoHS-Richtlinie:  
EN 50581:2012

Bevollmächtigt für die Zusammenstellung der Unterlagen:

Alfred Raith GmbH  
2. Industriestr. 10  
68766 Hockenheim

Hockenheim, 18.02.2016



Markus A. Döring  
(Geschäftsführer)



Dear customer,

Thank you for purchasing an ALFRA product. Be sure to read these operation instructions closely before using your device for the first time and keep them along with the enclosed Product Control Card for later reference.

## Safety Instructions

Danger can occur when working with this machine due to improper handling and/or poor maintenance, which may lead to the destruction of the device and to severe physical injuries. Observe all safety instructions of this operating manual and contact our Service Team if you have any questions.

### Always...



- activate the magnet on metallic, ferromagnetic materials
- use the whole magnetic surface for working
- work on plane surfaces



- clean the magnetic surface and keep it clear of dirt, swarf and welding sputter
- set the core drilling machine down gently to prevent damage to the magnetic surface
- secure yourself with a safety belt when drilling on walls or ceilings



- check connection cables for damage
- make sure the mains voltage matches the machine
- follow the instructions in these operation instructions
- familiarise new users with the safe use of the machine



- wear safety goggles and ear protection during work
- use safety guard if supplied
- observe local, country-specific guidelines
- store in a dry place

### Never...



- work on round or curved objects
- drill several work pieces on top of one another
- modify the core drilling machine or remove signs



- use the core drilling machine when damaged or when parts are missing
- strain or damage the underside of the magnet through heavy impact or blows
- use the core drilling machine without having been properly instructed



- operate the machine without having read and understood the complete operating manual
- use the core drilling machine to support, lift or transport persons or loads
- carry out electric welding work on the work piece at the same time as using the core drilling machine



- store or operate the core drilling machine at temperatures above 50°C (122°F)
- leave the machine hanging unsupervised
- allow the machine to come into contact with corrosive materials



**People with cardiac pacemakers or other medical appliances may only use this machine following approval by their physician.**



**Never touch rotating parts! Keep hands and fingers away from the work area while the motor is running! Failure to do so can result in severe injuries!**

## Specified Conditions of Use

This machine is destined to cut material with magnetisable surface with core cutters and twist drills in sheltered environment for commercial use in industry and craft. The device is suitable for drilling vertical, horizontal and overhead.

## Technical Data

<b>Prod.-No. and description:</b>	<b>18400 Rotabest RB 35B</b>	
<b>Input:</b>	1100 Watt	
<b>On-load speed:</b>	450 rpm	
<b>Tool holder:</b>	19 mm Weldon adapter	3/4" Weldon adapter
<b>Coolant supply:</b>	internal	
<b>Voltage: (See nameplate)</b>	230 V 50/60 Hz	110 V 50/60 Hz
<b>Magnetic adhesion:</b>	9000 N	
<b>Tool force (on 10 mm steel):</b>	2100 N	
<b>Boring Ø max. in steel</b>		
- Core cutter:	12 - 35 mm	1/2" - 1 3/8"
- Twist drills:	1 - 6 mm DIN 338 6 -13 mm DIN 1897	1/16" - 1/4" 1/4" - 1/2"
<b>Counterbore:</b>	Ø 10 – 40 mm	Ø 3/8" – 1 9/16"
<b>Cutting depth:</b>	50 mm	2"
<b>Stroke:</b>	120 mm	4.72"
<b>Size of magnetic base:</b>	70 x 185 mm	2.76" x 7.28"
<b>Weight:</b>	10.6 kg	23.3 lbs
<b>Noise emission:</b>	92 dB(A) @ 300 mm distance from the motor	92 dB(A) @ 12" distance from the motor
<b>Vibration on the handle:</b>	AC=3,5 mm/s <sup>2</sup> and VC=3,2 mm/s	


## Available Accessories

## Prod.-No.

- |                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| • Transport case               | 17701                    |
| • Coolant unit                 | 189311241                |
| • Coolant spray ALFRA BIO 4000 | 21040                    |
| • Safety guard                 | 189311293 + 2x 189601096 |
| • Safety belt                  | 189490501                |
| • Allen key 2,5 mm             | DIN911-2,5               |
| • Allen key 4,0 mm             | DIN911-4,0               |
| • Swarf remover                | 189480022                |


## Description

The Magnetic Core Drilling Machine can be fixed with a switchable electromagnet on ferromagnetic work pieces. The electromagnet (C) and the motor (A) can be switched on and off with the large buttons of the control panel (E). A self-adjusting dovetail guide on which the motor is mounted can be adjusted in height with the star handle (F). On the back of the machine is the nameplate including the serial number.

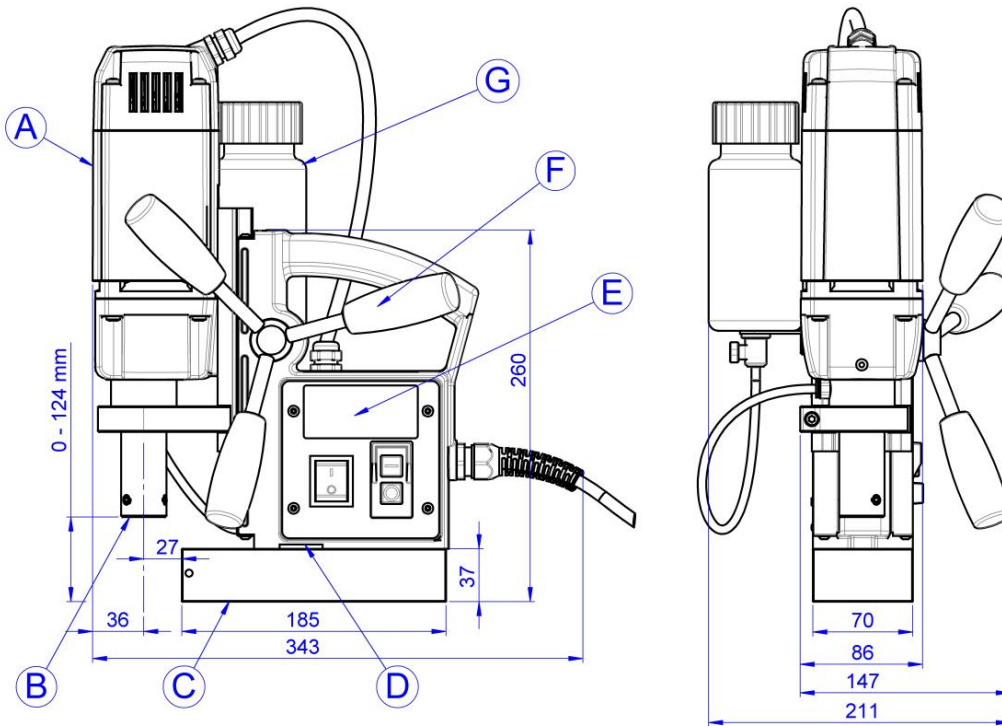

- A) Motor
- B) Weldon-Arbor
- C) Magnetic base
- D) Recess for safety belt

- E) Control panel
- F) Star handle
- G) Coolant unit

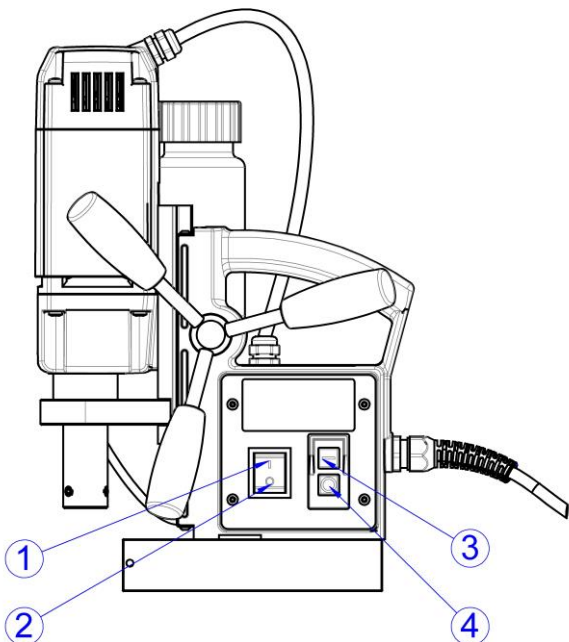

- 1 – Magnet ON
- 2 – Magnet OFF
- 3 – Motor ON
- 4 – Motor OFF

## Start-up

You receive a completely assembled Magnetic Core Drilling Machine and detailed operating manual. Please check the condition of the goods on receipt for any transport damage, and make sure the delivery is complete. Otherwise contact the manufacturer or distributor immediately.




**Always read the operating manual before using the device for the first time!**

1. First check cable and connector for damages, then plug in the power plug.
2. Insert the annular cutter into the tool holder on the working spindle of the motor and check the rigid and precise clamping of the tool.
3. Press the switch **MAGNET ON (1)** to activate the magnet and ensure holding of the drill stand.
  - Secure the drilling machine by means of a safety chain when working on walls and ceilings. During this work we recommend using a coolant spray (Alfra BIO 4000, prod.-no. 21040).
4. Switch the motor on by operating the switch **MOTOR ON (3)**.
5. Slowly guide the motor and the rotating cutter to the tool by turning the star handle. Take special care of sufficient cooling during the drilling process.
6. Once the drilling operation is completed move the motor upwards by turning the star handle. Switch the motor off by pressing the red button **MOTOR OFF (4)** on the control panel.
7. After the motor has come to a complete standstill remove swarf and the remaining drill cuttings.
8. Operate the switch **Magnet OFF (2)** to deactivate the magnet.
9. Now clean the magnetic surface and remove swarf or any other adhering residues.

## Working with Annular Cutters

- Push centring and ejecting pin through head of annular cutter.
- Core drills with Weldon shank are tightened with clamping screws (DIN 913) on both clamping surfaces.

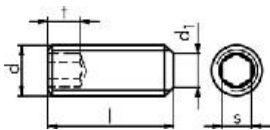

- First place centring and ejecting pin on a marked centre or marking.
- Set the cutter and spot-drill, until the entire cut edge is formed as a circle.
- During the drilling process, the cutter should be cooled permanently. Optimal cooling is possible by internal cooling with our coolant unit.
- During the drilling process, do not stop the motor. After the process, cutter draws back with running motor.
- Remove chips and core after each drilling.



**Remove swarf with swarf remover. Do not touch with bare hands. Danger of injury!**

## Working with Twist Drills

- The drill chuck with Weldon shank is only to be used with twist drills up to a diameter of 13 mm.
- Insert drill chuck with adaptor in the drill spindle.
- Insert twist drill in drill chuck and tighten.

## Maintenance and Inspection

The user is obliged to maintain and service the core drilling machine in compliance with the specifications in the operating manual and according to the country-specific standards and regulations.

The maintenance intervals are classified according to the frequency with which the maintenance should be carried out.



**Always disconnect the machine from the mains before any maintenance operation and repairs, otherwise there is a risk of injury due to unintentional machine switch-on.**

### Before every use...

- inspect the core drilling machine and underside of the magnet for visible signs of damage
- clean the surface of the work piece and the underside of the magnet
- check the correct, firm fit of the core drill
- check connection cables for damage

### Weekly...

- use dry compressed air to blow the motor compartment out from the outside

### Monthly...

- check the markings and labelling on the core drilling machine for legibility and damage. Replace them if necessary
- clean all the sliding surfaces regularly, re-lubricate them and set the pre-tension of the slide

### Annually...

- replace the gear oil or gear grease
- replace the carbon brushes after about 250 operating hours

Maintenance, testing and repair work may only be carried out by qualified electricians according to the regulations valid in the respective country.



**Only use original ALFRA spare parts.  
View our detailed spare parts list at the end of this operating manual.**

## EC Declaration of Conformity

Herewith we,

Alfred Raith GmbH  
2. Industriestr. 10  
68766 Hockenheim

declare that the metal core drilling machine

### **ALFRA Rotabest RB 35B**

corresponds to the following directives:

Machinery Directive: 2006/42/EC  
Low Voltage Directive: 2006/95/EC  
Electro-magnetic compatibility (EMC): 2004/108/EC  
RoHs Directive: 2011/65/EU

Following directives or normative documents were applied:

Machinery Directive:  
EN 12348:2000+A1:2009  
EN 61029-1:2009

Low Voltage Directive:  
EN 60204-1:2006+A1:2009  
EN 60034-1:2010  
EN 60034-5:2001+A1:2007

EMC Directive:  
EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011  
EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008  
EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009  
EN 61000-3-3:2008

RoHs Directive:  
EN 50581:2012

Authorized for the compilation of the documents:

Alfred Raith GmbH  
2. Industriestr. 10  
68766 Hockenheim, Germany

Hockenheim, 18.02.2016



Markus A. Döring  
(Managing Director)

**Cher client,**

ALFRA vous remercie d'avoir choisi ce produit. Veuillez lire le présent manuel d'utilisation attentivement avant la première utilisation de votre machine et gardez-le avec la carte de produit jointe (Product Control Card) pour vous y référer ultérieurement.

## Consignes de sécurité

Lors de l'utilisation de cette machine, des dangers peuvent apparaître en cas d'utilisation non conforme et/ou de mauvais entretien, qui peuvent entraîner la destruction de l'appareil et des dommages corporels importants. Veuillez suivre toutes les consignes suivantes et contactez notre service après-vente en cas de questions.

### Toujours...



- activer l'aimant sur les matériaux métalliques et ferromagnétiques
- utiliser toute la surface de l'aimant pendant les travaux
- travailler sur des surfaces planes



- nettoyer la surface magnétique et enlever les poussières, les copeaux et les particules de soudure
- déposer doucement la perceuse à socle magnétique pour éviter les dommages sur la surface magnétique



- sécuriser avec la courroie de sécurité lors du perçage sur les cloisons ou les plafonds
- vérifier que les conduites de raccordement ne présentent pas de dommages
- choisir une tension réseau adaptée à la machine
- suivre les instructions du manuel d'utilisation



- instruire les nouveaux utilisateurs sur un usage sûr de la machine
- travailler avec des lunettes de protection et un casque
- utiliser la grille protectrice si elle fait partie de la livraison
- respecter les directives locales spécifiques au pays
- stocker dans un endroit sec

### Ne jamais...



- travailler sur des objets ronds ou incurvés
- percer sur plusieurs pièces superposées
- effectuer des modifications sur la perceuse à socle magnétique ou retirer des panneaux indicateurs



- utiliser la perceuse si elle est endommagée ou si des pièces sont manquantes
- donner des coups ou des chocs forts ou endommager la partie inférieure de l'aimant
- utiliser la perceuse à socle magnétique sans avoir eu des instructions adéquates
- utiliser l'appareil sans avoir lu et compris la totalité du manuel d'utilisation



- utiliser la perceuse à socle magnétique pour porter, soulever ou transporter des personnes ou des charges
- effectuer simultanément des travaux de soudure sur la pièce de la perceuse à socle magnétique



- entreposer ou mettre en service la perceuse à des températures supérieures à 50°C (122°F)
- suspendre la machine sans surveillance
- entrer en contact avec des substances irritantes



**Les personnes avec un stimulateur cardiaque ou d'autres appareils médicaux doivent utiliser cette machine uniquement après le consentement préalable d'un médecin !**



**Ne touchez jamais les pièces en rotation! Gardez les mains et les doigts à distance de la zone de travail lorsque le moteur tourne, il existe un risque de blessures!**

## Utilisation conforme à l'usage prévu

Cette perceuse est destinée au perçage avec des fraises à carotter et des forets hélicoïdaux sur des pièces ferromagnétiques. L'utilisation s'effectue exclusivement dans un environnement sec et protégé des intempéries. La machine peut être utilisée à l'horizontale, à la verticale ou pour les travaux au-dessus de la tête.

## Données techniques

N° art. et désignation : **18400 Rotabest RB 35B**

Désignation : 1100 Watt

Vitesse sous charge : 450 <sup>1</sup>-min

Prise d'outil : 19 mm Weldon directe 3/4" Weldon directe

Lubrification : intégrée

Tension : 230 V 50/60 Hz 110 V 50/60 Hz  
(Voir plaque signalétique)

Force d'adhérence magnétique : 9000 N

Tool-Force (sur 10 mm d'acier) : 2100 N

Ø max. de perçage dans l'acier

- Fraise à carotter : 12 - 35 mm 1/2" - 1 3/8"  
- Foret hélicoïdal : 1 - 6 mm DIN 338 1/16" - 1/4"  
6 - 13 mm DIN 1897 1/4" - 1/2"

Lamage : Ø 10 – 40 mm Ø 3/8" – 1 9/16"

Profondeur de coupe : 50 mm 2"

Course : 120 mm 4,72"

Dimensions du socle magnétique : 70 x 185 mm 2,76" x 7,28"

Poids : 10,6 kg 23,3 lbs

Émission de bruits : 92 dB(A) @ 300 mm de distance par rapport au moteur 92 dB(A) @ 12" de distance par rapport au moteur

Vibration sur la poignée : AC=3,5 mm/s<sup>2</sup> et VC=3,2 mm/s

## Accessoires disponibles


### N°art.

- Malette de transport 17701
- Réservoir de réfrigérant 189311241
- Spray réfrigérant ALFRA BIO 4000 21040
- Grille protectrice 189311293 + 2x 189601096
- Sangle de sécurité 189490501
- Clé pour vis à 6 pans creux 2,5 mm DIN911-2,5
- Clé pour vis à 6 pans creux 4,0 mm DIN911-4,0
- Crochet pour copeaux 189480022




## Description de l'appareil

La perceuse à socle magnétique peut être fixée aux pièces ferromagnétiques avec un électroaimant commutable. L'électroaimant (C) et le moteur (A) peuvent être mis en marche et arrêtés via les grandes touches du tableau de commande (E). Un guidage à queue d'aronde s'ajustant automatiquement et auquel est fixé le moteur peut être réglé en hauteur avec le tourniquet (F). Au dos de la machine se trouve la plaque signalétique avec le numéro de série.

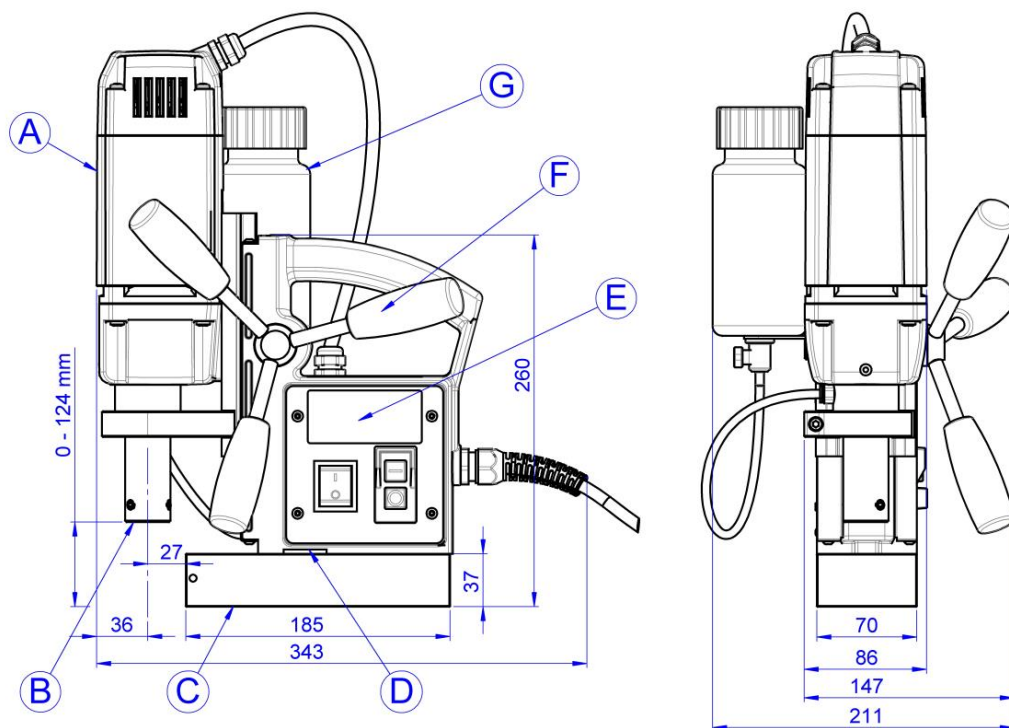

- A) Moteur de commande
- B) Tige Weldon
- C) Socle magnétique
- D) Échancrure pour la sangle de sécurité

- E) Tableau de commande
- F) Tourniquet
- G) Dispositif de refroidissement

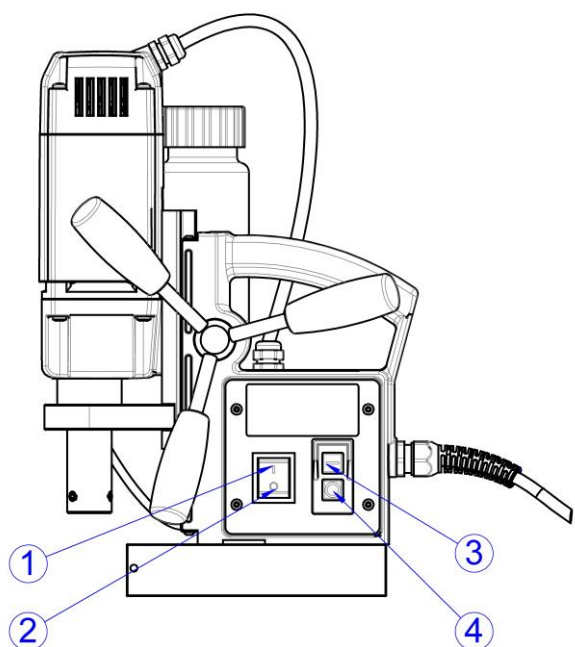

- 1 – Magnet ON (Aimant marche)
- 2 – Magnet OFF (Aimant arrêt)
- 3 – Moteur ON (Moteur marche)
- 4 – Motor OFF (Moteur arrêt)

## Mise en service

Vous recevez une perceuse à socle magnétique complètement assemblée et un manuel d'utilisation détaillé. Veuillez contrôler l'état de la marchandise sur des éventuels dommages dus au transport et le contenu exhaustif de la commande dès réception de la marchandise. Contactez immédiatement votre distributeur ou le fabricant en cas de problème.




**Lire impérativement le manuel d'utilisation avant la première utilisation !**

1. D'abord vérifiez que le câble et le connecteur ne présentent pas de dommages, ensuite branchez la fiche secteur dans la prise.
2. Insérez la fraise dans le porte d'outil de la broche du moteur et vérifiez le serrage ferme et précis de l'outil.
3. Actionnez l'interrupteur **MAGNET ON / Aimant marche (1)** pour activer l'aimant et assurez le maintien du support de perçage.
- Sécurisez la perceuse avec la courroie de sécurité lors du perçage sur les cloisons ou les plafonds. Pour cette application nous recommandons d'utiliser un spray de refroidissement (Alfra BIO 4000, réf. 21040).
4. Mettez le moteur en marche en appuyant sur la touche **MOTOR ON / Moteur marche (3)**.
5. Guidez le moteur et la fraise tournante lentement vers la pièce en tournant le tourniquet. Veillez à un refroidissement suffisant pendant le perçage.
6. Une fois le perçage est terminé, déplacez le moteur vers le haut en tournant le tourniquet. Désactivez le moteur en actionnant l'interrupteur rouge **MOTOR OFF / Moteur arrêt (4)** sur le tableau de commande.
7. Après l'arrêt complet du moteur, éliminez les copeaux et les autres débris de perçage.
8. Appuyez sur la touche **Magnet OFF / Aimant arrêt (2)** pour désactiver l'aimant.
9. Nettoyez la surface magnétique et enlevez les copeaux ou autres résidus adhérents.

## Pour des travaux avec des fraises

- Insérez le pointeau de centrage et d'éjection par la tête de la fraise.
- Les fraises à tige Weldon sont fixées avec des vis (DIN 913) sur les deux surfaces plates prévues à cet effet.

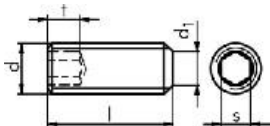

**Risque de blessures ! Toujours porter des gants car les arêtes sont tranchantes.**

- Placer la fraise et percer la pièce à usiner jusqu'à ce que la surface de coupe complète forme une bague circulaire.
- La fraise doit être refroidie en permanence pendant le perçage. Un refroidissement optimal est possible par notre dispositif de refroidissement par l'intérieur.

- Ne pas arrêter le moteur d'entraînement pendant le perçage et retirer la fraise après le perçage avec moteur tournant.
- Éliminer les copeaux et la fraise.



**Retirer les copeaux avec un crochet pour copeaux. Ne pas toucher avec la main, risque de blessures !**

## Pour des travaux avec des forets hélicoïdaux

1. Le mandrin avec tige Weldon (réf. 18107) est uniquement conçu pour le perçage avec des forets Hélicoïdaux jusqu'à  $\varnothing$  13 mm.
2. Utiliser le mandrin avec l'adaptateur dans le porte-outil Weldon.
3. Insérer le foret hélicoïdal dans le mandrin et le verrouiller.

## Maintenance et inspection

L'utilisateur s'engage à entretenir et contrôler la perceuse conformément aux indications du manuel d'utilisation et conformément aux normes et règlements spécifiques au pays.

Les intervalles de maintenance sont répartis selon la fréquence recommandée à effectuer.



**Avant d'effectuer les travaux de révision ou de réparation, toujours débrancher la fiche pour éviter un risque de blessures par démarrage intempestif de la machine.**

### Avant chaque utilisation...

- contrôler visuellement si la perceuse et la surface inférieure de l'aimant présentent des dommages
- nettoyer la surface de la pièce à usiner et la surface inférieure de l'aimant
- vérifier la bonne fixation de la fraise à carotter
- contrôler si les conduites de raccordement présentent des dommages

### Une fois par semaine...

- souffler de l'air comprimé sec par l'extérieur dans le compartiment moteur

### Une fois par mois...

- contrôler si les marquages et l'inscription sur la perceuse sont lisibles et ne présentent pas de dommages et remplacer si nécessaire
- nettoyer régulièrement toutes les surfaces lisses, huiler de nouveau et régler la tension préalable du glissoir

### Une fois par an...

- remplacer l'huile de transmission ou la graisse
- remplacer les charbons après environ 250 heures d'exploitation

Seuls les électriciens sont habilités à entretenir, vérifier et réparer l'appareil conformément aux prescriptions légales en vigueur dans le pays.



**Utilisez uniquement les pièces ALFRA d'origine. Vous trouvez un aperçu de la liste des pièces de rechange à la fin du présent manuel d'utilisation.**

## Déclaration CE de conformité

Nous,

Alfred Raith GmbH  
2. Industriestr. 10  
D - 68766 Hockenheim

déclarons que la perceuse à socle magnétique

### **ALFRA Rotabest RB 35B**

est conforme aux directives ci-après :

Directive sur les machines : 2006/42/CE  
Directive « Basse tension » : 2006/95/CE  
Compatibilité électromagnétique (CEM) : 2004/108/CE  
Directive RoHs: 2011/65/UE

Les normes suivantes ou les documents normatifs ont été appliqués :

Directive sur les machines:  
EN 12348:2000+A1:2009  
EN 61029-1:2009

Directive « Basse tension »:  
EN 60204-1:2006+A1:2009  
EN 60034-1:2010  
EN 60034-5:2001+A1:2007


Compatibilité électromagnétique:  
EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011  
EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008  
EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009  
EN 61000-3-3:2008

Directive RoHs:  
EN 50581:2012

Autorisé pour l'élaboration des documents:

Alfred Raith GmbH  
2. Industriestr. 10  
68766 Hockenheim, Allemagne

Hockenheim, 18.02.2016



Markus A. Döring  
(Directeur général)

**Estimado cliente,**

le agradecemos que se haya decidido por un producto ALFRA. Lea con atención estas instrucciones de uso antes de usar su nuevo aparato por primera vez, y guárdelas, con la "Product Control Card" adjunta, para consultas futuras.

## Indicaciones de seguridad

Al trabajar con esta máquina se generan, ante una manipulación indebida y / o mantenimiento deficiente, considerables peligros que pueden conducir a graves accidentes con considerables lesiones físicas y deterioro de la máquina. Observe todas las advertencias de seguridad de este manual de instrucciones y póngase en contacto con el fabricante en caso de dudas.

### Siempre...



- activar los imanes sobre materiales metálicos ferromagnéticos



- al trabajar, utilizar la superficie del imán completa

- trabajar sobre superficies planas

- limpiar la superficie magnética y liberarla de suciedad, virutas y perlas de soldadura



- depositar la perforadora sacanúcleos suavemente para evitar daños de la superficie magnética

- al perforar en paredes o techos asegurarla con la correa de seguridad

- comprobar la presencia de daños en los conductores de conexión

- seleccionar la tensión de red adecuadamente para la máquina

- seguir las indicaciones del manual de instrucciones



- instruir a nuevos usuarios sobre el uso seguro de la máquina

- trabajar con gafas de protección y protección auditiva

- utilizar el escudo de protección si incluidos en la entrega

- seguir las directrices locales y específicas del país

- almacenar en lugar seco

### Jamás...



- trabajar sobre objetos redondos o abombados

- perforar sobre varias piezas superpuestas

- modificar la perforadora sacanúcleos o quitar carteles indicadores



- emplear la perforadora sacanúcleos con daños o piezas faltantes

- cargar o dañar la parte inferior del imán con golpes intensos o impactos

- utilizar la perforadora sacanúcleos sin instrucciones profesionales



- utilice la máquina sin haber leído y comprendido completamente este manual de instrucciones

- emplear la perforadora sacanúcleos para soportar, elevar o transportar personas o cargas

- realizar simultáneamente trabajos de soldadura eléctrica en la pieza de la perforadora sacanúcleos



- almacenar u operar la perforadora sacanúcleos a temperaturas superiores a 50 °C (122 °F)

- dejar la máquina suspendida sin vigilancia

- poner en contacto con productos corrosivos



**¡Personas con marcapasos cardíacos u otros aparatos medicinales solo pueden utilizar el taladro electromagnético de cargas con consentimiento de un médico!**



**¡Jamás tocar piezas en rotación! ¡Mantenga alejadas las manos y los dedos del área de trabajo cuando el motor está en marcha, riesgo de lesiones!**

## Uso conforme al empleo previsto

Este aparato está diseñado para taladrar con fresas huecas y brocas macizas materiales con superficie magnetizable, en ambientes protegidos contra la intemperie. El taladro está destinado para uso comercial, tanto en la industria como por parte de los profesionales independientes. El taladro se puede usar horizontalmente, verticalmente y por encima de la cabeza.

## Datos técnicos

<b>Artículo Nº y denominación:</b>	<b>18400 Rotabest RB 35B</b>	
<b>Consumo de potencia:</b>	1100 Watt	
<b>Revoluciones de carga:</b>	450 r.p.m.	
<b>Asiento de la herramienta:</b>	19 mm Weldon	¾" Weldon
<b>Alimentación de refrigerante:</b>	integrado	
<b>Tensión: (Véase placa de características)</b>	230 V 50/60 Hz	110 V 50/60 Hz
<b>Capacidad de sujeción:</b>	9000 N	
<b>Tool-Force (en acero de 10 mm):</b>	2100 N	
<b>Ø de taladrado máx. en acero</b>		
- Fresas huecas:	12 - 35 mm	½" - 1 ¾"
- Broca helicoidal:	1 - 6 mm DIN 338 6 - 13 mm DIN 1897	1/16" - ¼"
<b>Contrataladro:</b>	Ø 10 - 40 mm	Ø 3/8" - 1 9/16"
<b>Profundidad de corte:</b>	50 mm	2"
<b>Recorrido:</b>	120 mm	4,72"
<b>Medidas de la base magnética:</b>	70 x 185 mm	2,76" x 7,28"
<b>Peso:</b>	10,6 kg	23,3 lbs
<b>Emisión de ruidos:</b>	92 dB(A) @ 300 mm distancia del motor	92 dB(A) @ 12" distancia del motor
<b>Vibración en la empuñadura:</b>	AC=3,5 mm/s² y VC=3,2 mm/s	


## Accesorios disponibles

## Nº de prod.

- Caja de transporte 17701
- Unidad de refrigeración 189311241
- Refrigerante ALFRA BIO 4000 21040
- Escudo protector 189311293 + 2x 189601096
- Correa de seguridad 189490501
- Llave Allen 2,5 mm DIN911-2,5
- Llave Allen 4,0 mm DIN911-4,0
- Gancho recogedor de virutas 189480022


## Descripción del dispositivo

El taladro electromagnético puede ser fijado en piezas de trabajo ferromagnéticas con un electroimán conmutable. Por medio del panel de mando (E) con teclas grandes, el electroimán (C) y el motor (A) pueden ser conectados y desconectados. Una guía cola de milano autoajustable, en la que está fijado el motor, se puede regular en altura mediante el torniquete (F). En la parte trasera de la máquina se encuentra la placa de características con el número de serie de la máquina.

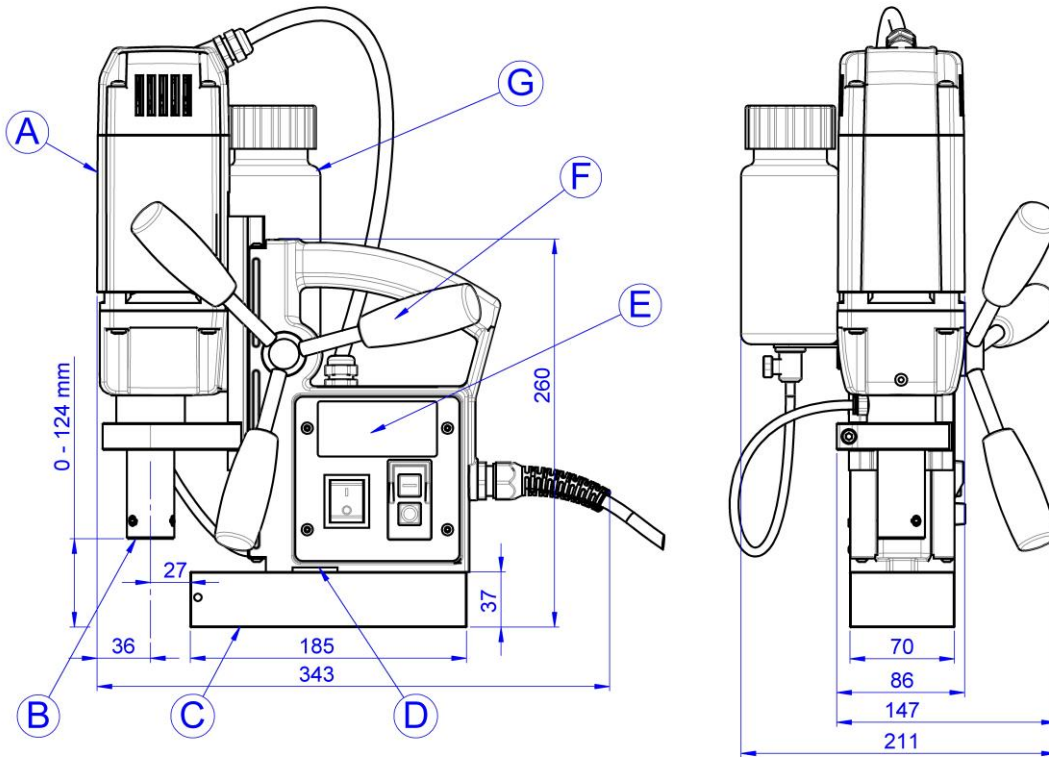

- A) Motor de accionamiento
- B) Portabrocas Weldon
- C) Base magnética
- D) Escotadura para correa de seguridad

- E) Panel de mando
- F) Torniquete
- G) Unidad de refrigeración

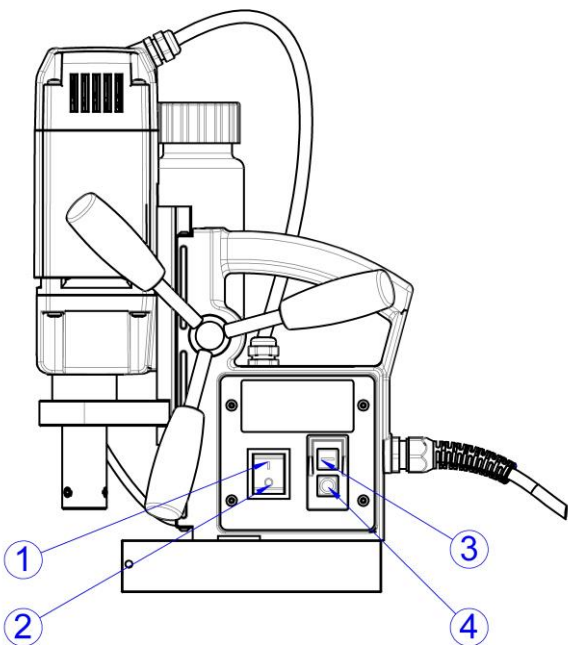

- 1 – Magnet (imán) ON
- 2 – Magnet (imán) OFF
- 3 – Motor ON
- 4 – Motor OFF

## Puesta en servicio

Usted recibe una perforadora sacanúcleos completamente montada y un detallado manual de instrucciones. Por favor compruebe el estado de la mercancía a cualquier daño de transporte y a la integridad del volumen de suministro. En caso contrario contacte inmediatamente con el fabricante.




¡Antes del primer uso leer imprescindiblemente el manual de instrucciones!

1. Primero comprobar si existen daños en el cable y la clavija y enchufarlo a la red.
2. Colocar la broca sacanúcleos en el portaherramientas en el husillo de trabajo del motor y comprobar la sujeción firme y en posición exacta de la herramienta.
3. Accionar la tecla **MAGNET ON (1)**, para que el imán adhiera y esté asegurada la sujeción del taladro.
  - En caso de trabajos en paredes y techos, asegurar la unidad de taladrado con la correa de seguridad. En estos trabajos aconsejamos la refrigeración con un spray, por ej. Alfra BIO 4000, núm. de producto 21040.
4. Poner en marcha el motor de accionamiento accionando la tecla **MOTOR ON (3)**.
5. Girando el torniquete del motor y la broca en rotación conducir lentamente hacia la pieza. Durante el procedimiento de perforación observar suficiente refrigeración.
6. Tras concluida la perforación mueva el motor hacia arriba y desactívelo con la tecla roja **MOTOR OFF (4)** sobre el panel de mando.
7. Tras una parada completa del motor retire las virutas y los desechos restantes de perforación.
8. Accionar la tecla **MAGNET OFF (2)** para desactivar el imán.
9. Limpie finalmente la base magnética de virutas u otros residuos adheridos.

## Trabajar con fresas huecas

- Desplazar la broca piloto y centradora a través del cabezal de la fresa hueca.
- Las fresas huecas con mango Weldon son fijadas con los tornillos de apriete (DIN 913) en ambas superficies de sujeción.

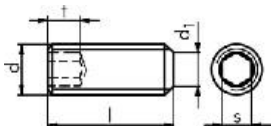

- En primer lugar orientar y posicionar la fresa hueca, con la broca piloto y centradora, sobre un punto graneteado o fisura inicial.
- Apoyar la fresa hueca y empezar a taladrar la pieza, hasta que toda la superficie de corte esté conformada como un anillo circular.
- Durante el taladrado la fresa hueca debe ser refrigerada constantemente. La refrigeración óptima es posible con nuestra unidad de refrigeración con refrigeración interior.
- No desconectar el motor de accionamiento durante el taladrado. Después del taladrado retirar la fresa hueca mediante el torniquete con el motor en marcha.



- Después de cada taladrado eliminar la viruta y el núcleo.



**Eliminar la viruta con el gancho recogedor de virutas. No agarrar la viruta con las manos desnudas. ¡Peligro de lesiones!**

## Trabajar con brocas macizas

- El portabrocas con mango Weldon (núm. de producto 18107) es apropiado para taladrar con brocas helicoidales de hasta 13 mm de diámetro.
- Insertar el portabrocas con adaptador en el husillo portabrocas.
- Insertar la broca helicoidal en el portabrocas y apretar firmemente.

## Limpieza y conservación

El usuario tiene la obligación de mantener y conservar el imán de elevación de cargas de acuerdo a las indicaciones del manual de instrucciones y según las normas y reglamentaciones específicas del país.

Los intervalos de mantenimiento se asignan de acuerdo a la frecuencia de ejecución recomendada.



**Antes de realizar trabajos de conservación extraer siempre primero la clavija de red, en caso contrario amenaza peligro de lesiones por una conexión involuntaria de la máquina.**

### Antes de cada uso...

- comprobar visualmente la presencia de daños en la perforadora sacanúcleos
- limpiar la superficie de la pieza y la superficie inferior magnética
- comprobar el firme y correcto asiento de la broca sacanúcleos
- controlar la presencia de daños en los conductores de conexión

### Semanalmente...

- soplar la cámara del motor desde el exterior con aire comprimido seco

### Mensualmente...

- comprobar la legibilidad y la presencia de daños en las marcaciones y rotulaciones de la perforadora sacanúcleos y en caso necesario sustituirlas
- limpiar regularmente todas las superficies de deslizamiento, aceitar nuevamente y ajustar la tensión previa del carro

### Anualmente...

- renovar el aceite o grasa de engranajes
- después de aprox. 250 horas de servicio cambiar las escobillas de carbón

Mantener, comprobar y reparar solo puede ser realizado por profesionales electricistas de acuerdo a las normas vigentes en el país correspondiente.



**Emplear únicamente repuestos ALFRA.  
Sinopsis de repuestos al final de estas instrucciones de servicio.**

## Declaración CE de conformidad

Por la presente,

Alfred Raith GmbH  
2. Industriestr. 10  
68766 Hockenheim  
Alemania

declara que el taladro electromagnético

### **ALFRA Rotabest RB 35B**

cumple con las siguientes directivas:

Norma para máquinas: 2006/42/CE  
Directiva para baja tensión: 2006/95/CE  
Compatibilidad electromagnética (CEM): 2004/108/CE  
Norma para RoHs: 2011/65/EU

Se han aplicado las siguientes normas o documentos normativos:

Directiva para máquinas:  
EN 12348:2000+A1:2009  
EN 61029-1:2009

Directiva para baja tensión:  
EN 60204-1:2006+A1:2009  
EN 60034-1:2010  
EN 60034-5:2001+A1:2007

Directiva CEM:  
EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011  
EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008  
EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009  
EN 61000-3-3:2008

Norma para RoHs:  
EN 50581:2012

Autorizado para la recopilación de los documentos:

Alfred Raith GmbH  
2. Industriestr. 10  
D-68766 Hockenheim, Alemania

Hockenheim, 18.02.2016



Markus A. Döring  
(Geschäftsführer)

***Passende Produkte für Ihre Anwendung / Suitable products for your application / Des produits adaptés à votre application / Los productos adecuados para su aplicación***

**Stanzen und Bohren / Punching and Drilling /  
Poinçonner et percer / Punzonar y taladrar**



**Akku-Compact Flex™**



**ROTABEST RB 35 SP**

**Heben / Lifting / Lever / Elevar**




**TMH 50**



**TML 250**

**Schneiden / Cutting / Couper / Tajar**

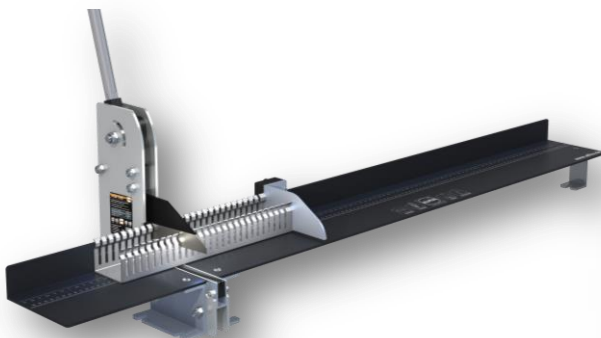

**VKS 125**



**PSG4**

Wenn Sie mehr über diese oder andere Produkte erfahren möchten, fragen Sie Ihren ALFRA-Händler oder besuchen Sie uns auf unserer Homepage, auf Facebook oder auf YouTube.


For more information on these or further products, contact your ALFRA distributor or visit our homepage. Follow us on Facebook and YouTube.

Pour plus d'informations sur nos produits, contactez votre distributeur ALFRA ou consultez notre site web. Suivez-nous sur Facebook ou YouTube.

Para más información sobre nuestros productos, pregunte a su ALFRA distribuidor o visite nuestro sitio web. Sigán-lase en el nuestro Facebook o YouTube.

**[www.alfra.de](http://www.alfra.de)  
[www.youtube.com/user/alfratools](http://www.youtube.com/user/alfratools)**

Ersatzteilübersicht / Spare Parts/ Pièces de rechange/ Piezas de recambio

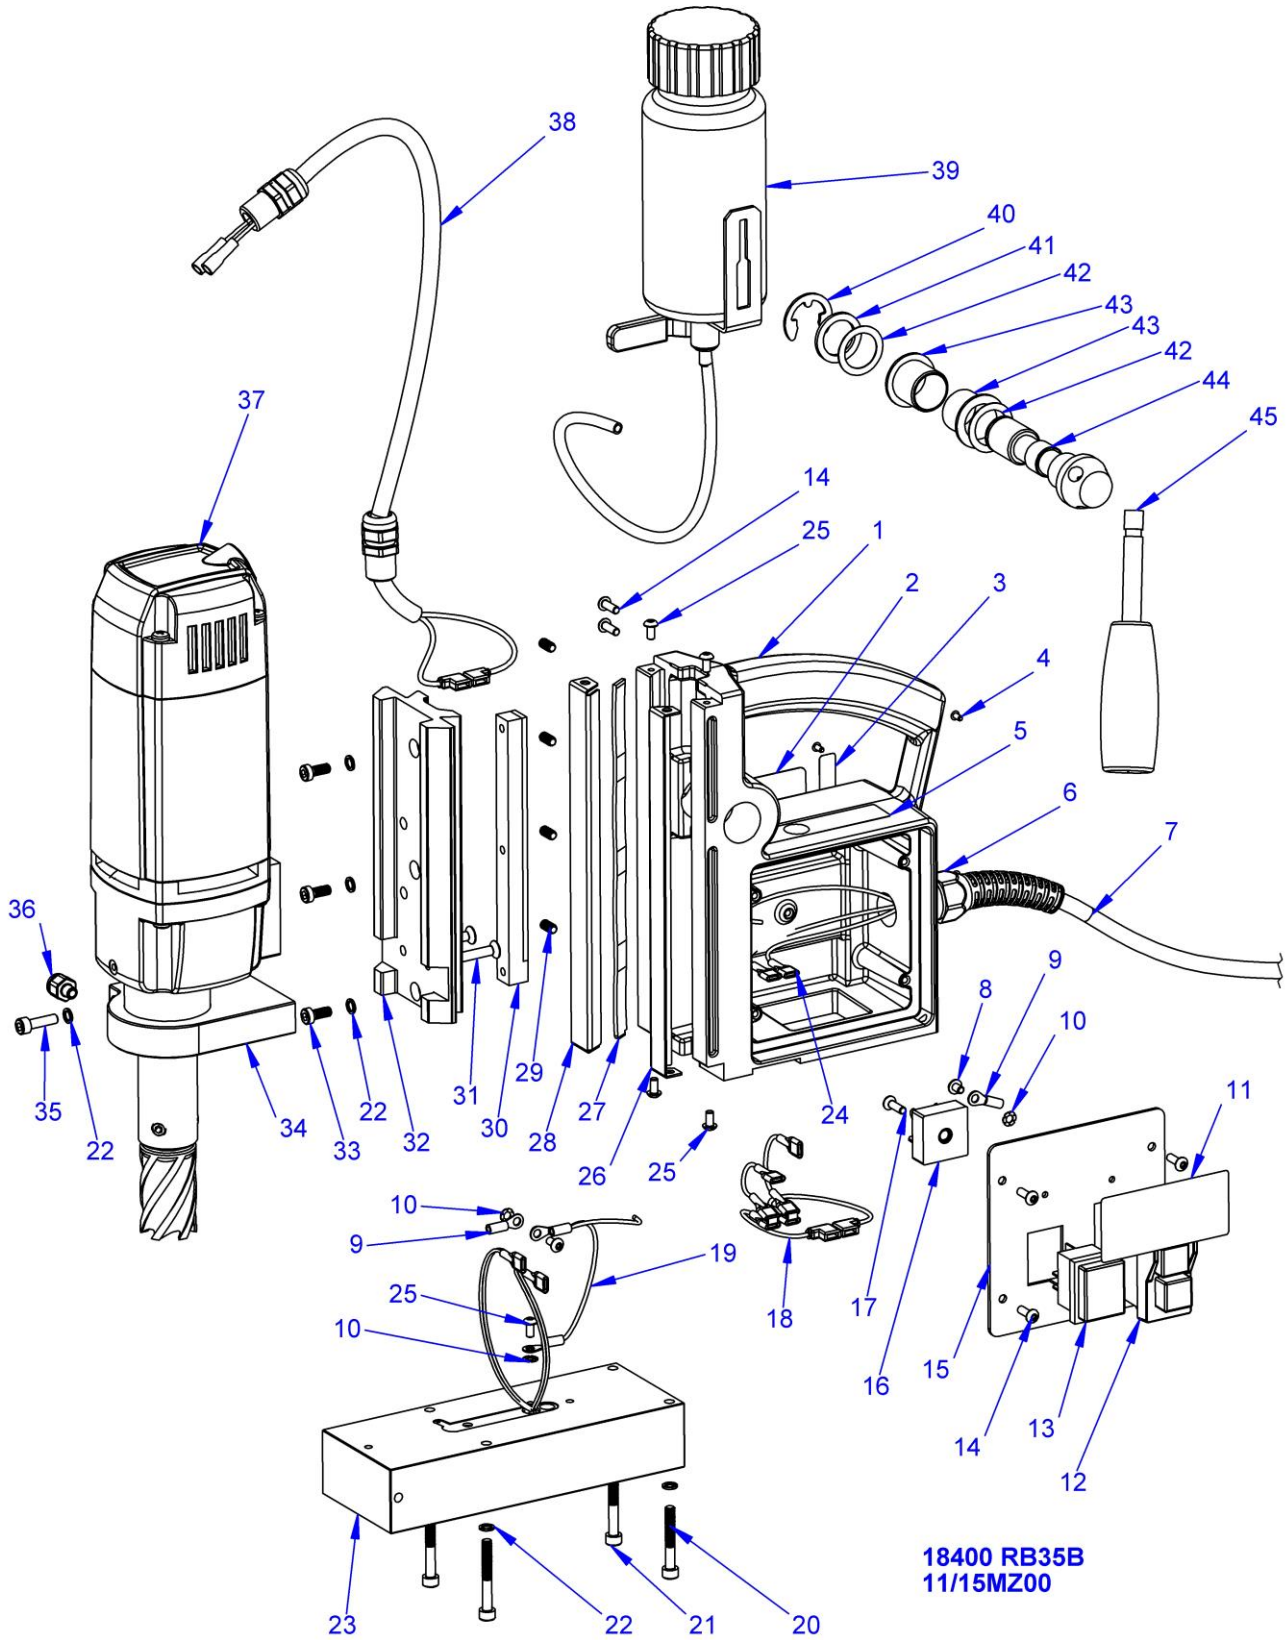

18400 RB35B  
11/15MZ00


Pos. Pos.	Menge Qty.	Art.-Nr. Prod.-No.	Beschreibung	Description	Description	Descripción
1	1	189412076	Ständergehäuse RB 35X	housing RB 35X	châssis RB 35X	carcasa RB 35X
2	1	189412090	Typenschild RB 35B	name plate RB 35B	plaque d'identification RB 35B	placa de características RB 35B
3	1	189412091	Aufkleber	label	autocollant	adhesivo
4	4	DIN1476-M2,5x8,0	Kerbnagel	grooved drive stud	clou cannelé	remache estriado
5	1	189412186	Aufkleber "Made in Germany"	label "Made in Germany"	autocollant « Made in Germany »	adhesivo "Made in Germany"
6	1	189490604	Knickschutztülle	protection sleeve	protection de fils électriques	tubo de protección del cable
7	1	189412071	Kabel mit Stecker	supply cable with plug	câble et prise	cable con conector
8	2	ISO7380-M4X8-10.9	Flachrundsraube	round head screw	vis à tête bombée	tornillos de cabeza redonda
9	3	189-05589011	Kabelverbinder	cable connector	cosse de câble	conector de cables
10	2	189070005	Zahnscheibe	toothed lock washer	disque denté	arandela dentada
11	1	189412092	Frontaufkleber RB 35B	front label RB 35B	autocollant frontal RB 35B	adhesivo frontal RB 35B
12	1	189411057	Motorschalter	motor switch	interrupteur moteur	commutador del motor
13	1	189411056	Magnetschalter	magnet switch	interrupteur socl. magn.	Commutador del imán
14	6	ISO7380-M4X12-10.9	Flachrundsraube	round head screw	vis à tête bombée	tornillos de cabeza redonda
15	1	189412088	Schalterplatte RB 35B	switch plate RB 35B	plaque pour interrupteur RB 35B	plancha para commutadores RB 35B
16	1	189411058	Brückengleichrichter	bridge rectifier	redresseur à pont	punteo rectificador
17	1	DIN7991-M4x14-10.9	Senkkopfschraube	countersunk head cap screw	vis à tête fraisée	tornillo
18	1	189412107	Kabel Steuerkasten	cable for control box	câble pour boîtier de contrôle	cable para caja de control
19	1	3063	Kabel	cable	câble	cable
20	1	DIN912-M5X35-8.8	Zylinderschraube	hexagon socket screw	vis à tête cylindrique	tornillo cilíndrico
21	3	DIN912-M5X40-8.8	Zylinderschraube	hexagon socket screw	vis à tête cylindrique	tornillo cilíndrico
22	7	DIN7980-5-ST	Federring	spring washer	rondelle élastique	arandela de muelle
23	1	189412001A.230V	Magnetfuß RB 35X 230 Volt	magnetic base RB 35X 230 Volt	soacle magnétique RB 35X 230 V	imán RB 35X 230 voltios
23	1	189412001A.110V	Magnetfuß RB 35X 110 Volt	magnetic base RB 35X 110 Volt	soacle magnétique RB 35X 110 V	imán RB 35X 110 voltios
24	10	189-055890511	Flachsteckhülse	blade receptacle	cosse plate femelle	hembra de enchufe plano
25	4	ISO7380-M4X8-10.9	Flachrundsraube	round head screw	vis à tête bombée	tornillos de cabeza redonda
26	1	189412062	Messingprofil -rechts-	brass profile -right-	profil laiton -droite-	perfil de latón -derecho-
27	1	189414084	Federblech	spring steel plate	tôle souple	chapa para láminas de contacto
28	1	189412063	Messingprofil -links-	brass profile -left-	profil laiton -gauche-	perfil de latón -izquierdo-
29	4	DIN913-M5X10-45H-TF	Gewindestift -Tuflok-	set screw -Tuflok-	vis sans tête -Tuflok-	espiga roscada -Tuflok-
30	1	189301003	Zahnstange	rack	crémaillère	cremallera
31	2	DIN7991-M5x20-8.8	Senkkopfschraube	countersunk head cap screw	vis à tête fraisée	tornillo
32	1	189412089	Schlitten	slide	glissoir	carro
33	3	DIN6912-M5X16-8.8	Zylinderschraube	hexagon socket screw	vis à tête cylindrique	tornillo cilíndrico
34	1	189302038	Motorhalterung / Spannbock	motor support / fixing block	support de moteur / pièce de fixation	soporte del motor / elemento de fijación
35	1	DIN912-M5x20-8.8	Zylinderschraube	hexagon socket screw	vis à tête	tornillo cilíndrico
36	1	189401059	Schlauchkupplung	hose connection	coupleur	acople
37	1	18221	Motor MBN 13 IA X (230 Volt)	motor MBN 13 IA X (230 Volt)	moteur MBN 13 IA X (230 volt)	motor MBN 13 IA X (230V)
37	1	18221.110	Motor MBN 13 IA X (110 Volt)	motor MBN 13 IA X (110 Volt)	moteur MBN 13 IA X (110 volt)	motor MBN 13 IA X (110V)
38	1	189412106	Kabel Basic Line	cable Basic Line	câble Basic Line	cable Basic Line
39	1	189311241	Kühlmittelbehälter (kpl.)	coolant unit (compl.)	réservoir de produit réfrigérant (compl.)	recipiente del refrigerante (compl.)
40	1	DIN6799-D15,0	Sicherungsscheibe	lock washer	clip d'arrêt	anillo de seguridad
41	1	DIN988-20X28X0,5	Passscheibe	washer	rondelle	arandela de ajuste
42	2	DIN988-20X28X2,0	Passscheibe	washer	rondelle	arandela de ajuste
43	2	189301014	Gleitlager	plain bearing	palier lisse	cojinete de deslizamiento
44	1	189301015	Ritzelwelle	pinion shaft	arbre de pignon	arbol del piñón
45	3	189301074	Speichen	spokes	moyeux	rayos des torniquete



Alfred Raith GmbH  
Hockenheim

### Ersatzteilliste

MBN 13 IA X

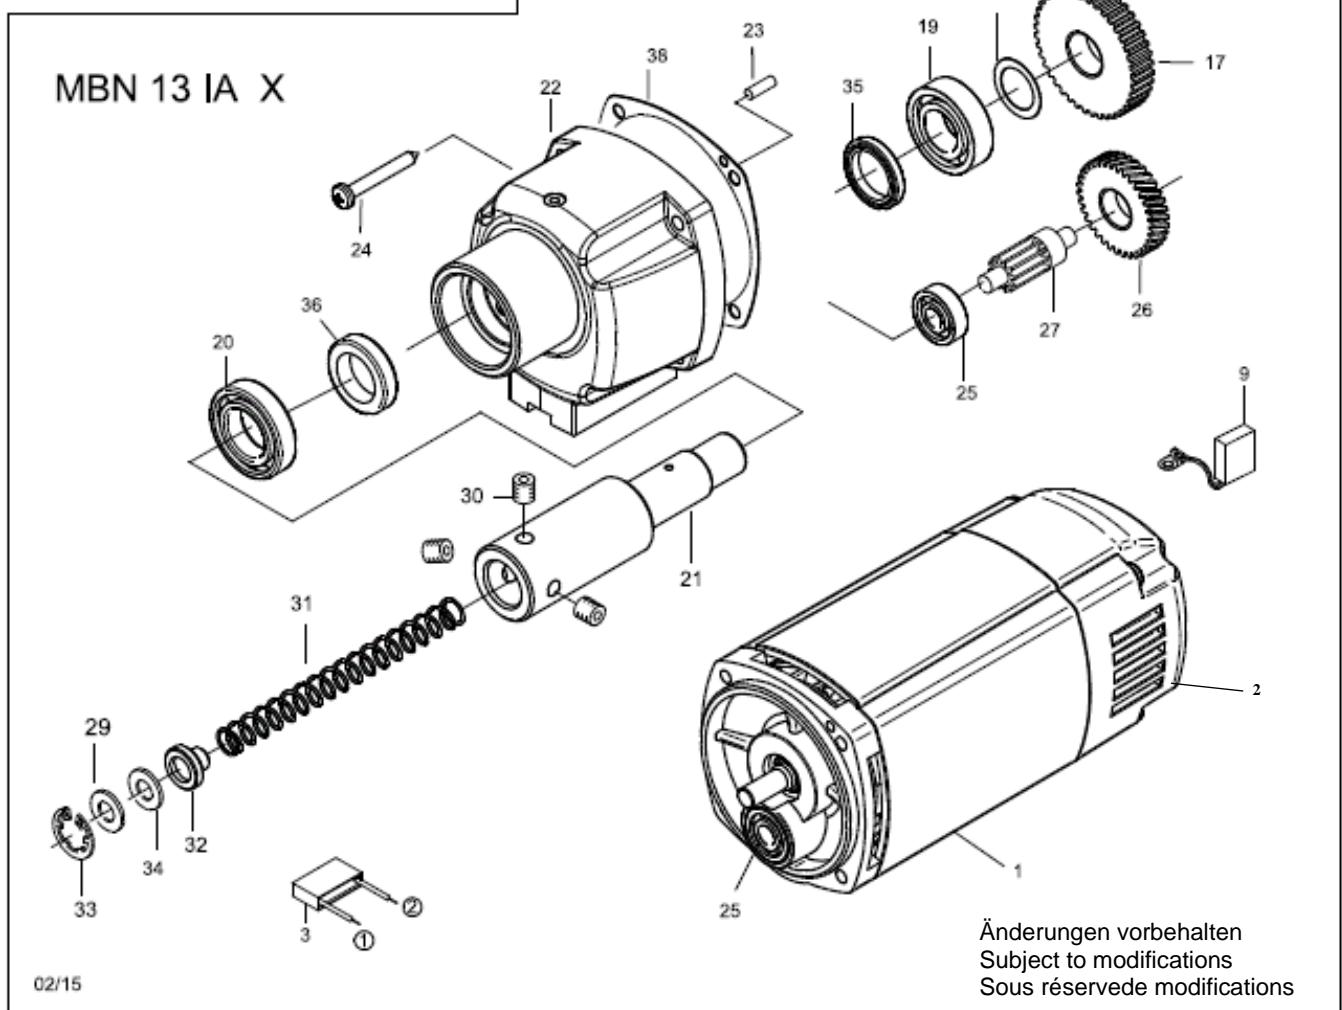

Pos.	Menge Qty.	Art.-Nr. Prod.-No.	Beschreibung	Description	Description
1	1	189401099	Motor 230 Volt (ohne Getriebe)	Motor (w/o gear) 230 Volt	Moteur 230 volt (sans boîte de vitesse)
1	1	189401099.110	Motor 110 Volt (ohne Getriebe)	Motor (w/o gear) 110 Volt	Moteur 110 volt (sans boîte de vitesse)
2	1	189401100	Motorkappe	cap for motor housing	couvercle du moteur
3	1	189502065	Entstörkondensator	anti-interference capacitor	condensateur d'antiparasitage
9	2	189502054	Kohlebürste (230V)	carbon brush (230V)	charbon (230 V)
9	2	189502054.110	Kohlebürste (110V)	carbon brush (110V)	charbon (110 V)
17	1	189302017	Spindelrad	spindle gear	pignon
18	1	189302018	Passscheibe	washer	rondelle
19	1	189302019	Rillenkugellager	deep groove ball bearing	roulement à bille
20	1	189302020	Rillenkugellager	deep groove ball bearing	roulement à bille
21	1	189302209	Arbeitsspindel	motor spindle	broche
22	1	189401096	Getriebegehäuse	gear box	carter de la boîte de vitesse
23	1	189502011	Kerbstift	dowel pin	goupille cannelée
24	4	189302024	Blechschaube	tapping screw	vis à tôle
25	2	189502037	Rillenkugellager	deep groove ball bearing	roulement à bille
26	1	189302026	Zwischenrad	gear block	pignon
27	1	189302027	Ritzelwelle	pinion shaft	arbre de pignon
29	1	189622052	Passscheibe	washer	rondelle
30	3	DIN913-M8X8-45H	Gewindestift	set screw	vis HC
31	1	189302207	Druckfeder	pressure spring	ressort de rappel
32	1	189302208	Federhalterung	spring attachment	butée
33	1	189621037	Sicherungsring	retaining ring	circlip extérieur
34	1	189502064	Gummiring	sealing ring	joint torique
35	1	189302035	Wellendichtring	shaft sealing ring	joint à lèvres avec ressort
36	1	189502031	Wellendichtring	shaft sealing ring	joint à lèvres avec ressort
37	1	189502064	Gummiring	sealing ring	joint torique
38	1	189302051	Getriebedichtung	gear sealing	joint à boîte de vitesse

Stand 02/2016

